



HILUX

Conector do Sistema de Partida

A Toyota do Brasil CONVOCA os proprietários dos veículos abaixo identificados a atender à seguinte campanha de chamamento:

Veículo: Hilux

Ano de Fabricação: Junho de 2001 à Abril 2002

Modelo: Hilux Diesel (Motor 3L, 5L e KZTE)

Nº de Série dos Chassis:

8AJ33GNL529800000 até 8AJ33GNL529802880

8AJ31LNL029001001 até 8AJ31LNL029001931

8AJ33LNL029100000 até 8AJ33LNL029103707

8AJ31LNL529300000 até 8AJ31LNL529300407

8AJ33LNL529400000 até 8AJ33LNL529403149

Data do início do atendimento: 20/05/2002

Local de atendimento e agendamento do serviço:

[Rede de Concessionárias Toyota.](#)

Componente envolvido:

Caixa de fusíveis no compartimento do motor.

Razões técnicas:

Possível acionamento espontâneo do motor de partida após lavagem do compartimento do motor do veículo, em razão de possível desconformidade na caixa de fusíveis.

Solução:

Intervenção em um dos conectores localizados dentro da Caixa de Fusíveis, no compartimento do motor.

Essa intervenção envolve os seguintes serviços:

- Remoção do conector branco da Caixa de fusíveis do compartimento do motor;
- Reposicionamento de 2 fios desse conector;
- Recolocação do conector na posição original;
- Instalação de espuma do kit no chicote próximo ao conector;
- Reposicionar o chicote na caixa de fusíveis, com instalação de espuma fornecido no kit.

Com esse serviço elimina a possibilidade de entrada de água no conector, durante a lavagem do veículo, ocasionando o contato entre os fios, que originava no acionamento espontâneo do motor.

Riscos:

Acionamento espontâneo do motor de partida, que poderá ocasionar riscos à saúde e segurança do consumidor.

Chicote da Caixa de Relê

A Toyota do Brasil CONVOCA os proprietários dos veículos abaixo identificados a atender à seguinte campanha de chamamento:

Veículo: Hilux Diesel

Ano de Fabricação: Junho de 2001 à Abril de 2004

Modelos: Hilux 4X2 C/S (5L), Hilux 4X2 C/D (5L), Hilux 4X4 C/S (5L), Hilux 4X4 C/D (5L) e Hilux 4X4 C/D (1KZ-TE)

Nº de Série dos Chassis:

8AJ31LNL029001024 até 8AJ31LNL049004555

8AJ33LNL029100100 até 8AJ33LNL049112828

8AJ31LNL529300005 até 8AJ31LNL549302451

8AJ33LNL529400053 até 8AJ33LNL549411284

8AJ33GNL529800007 até 8AJ33GNL549810239

Data do início do atendimento: 18/06/2004

Local de atendimento e agendamento do serviço:

[Rede de Concessionárias Toyota.](#)

Componente envolvido:

Chicote elétrico que alimenta o sistema de partida do veículo.

Razões técnicas:

A vibração do veículo em condições extremas de utilização pode ocasionar o atrito do chicote elétrico com a carroçaria, podendo comprometer o sistema de partida do veículo.

Solução:

Ajuste no posicionamento do chicote elétrico do veículo.

Riscos:

Curto-circuito com possibilidade de princípio de incêndio na fiação, que poderá ocasionar riscos à saúde e segurança do consumidor.

Para informações adicionais consulte:

[Rede de Concessionárias Toyota](#) ou **0800 703 02 06.**